МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ

Основные типы, конструктивные элементы и размеры

Flux welding. Welded joints. Maih types design elements and dimensions

MKC 25.160.40 ΟΚΠ 06 0200 0000

Дата введения 1981-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам, Академией наук УССР
- 2. ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
- 3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.12.79 N 5047
- 4. B3AMEH FOCT 8713-70
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 11969-93	6
<u>FOCT 16037-80</u>	1

6. ИЗДАНИЕ (январь 2007 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в августе 1986 г., январе 1989 г., июле 1990 г. (ИУС 11-86, 4-89, 10-90)

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 6, 2007 год. Поправка внесена изготовителем базы данных.

1. Настоящий стандарт распространяется на соединения из сталей, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основах, выполняемых сваркой под флюсом, и устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений.

Стандарт не распространяется на сварные соединения стальных трубопроводов по <u>ГОСТ 16037</u>.

2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки под флюсом:

АФ - автоматическая на весу;

АФф - автоматическая на флюсовой подушке;

АФм - автоматическая на флюсомедной подкладке;

АФо - автоматическая на остающейся подкладке;

АФп - автоматическая на медном ползуне;

АФш - автоматическая с предварительным наложением подварочного шва;

АФк - автоматическая с предварительной подваркой корня шва;

МФ - механизированная на весу;

МФо - механизированная на остающейся подкладке;

 $\mathsf{M}\!\Phi\mathsf{u}$ - механизированная с предварительным наложением подварочного шва;

МФк - механизированная с предварительной подваркой корня шва. (Измененная редакция, Изм. N 2).

3. Основные типы сварных соединений приведены в табл.1, сечения предварительно наложенных подварочных швов условно зачернены.

	Форма попереч потовленных кромок	чного сечения	Способ	Топшина	
соединения подготовленных сварного шва Стыковое С отбортовкой Одно-		сварного шва		Топшина	
Стыковое С отбортовкой Одно-			сварки	свари- ваемых деталей, мм	Условное обозна- чение сварного соеди- нения
			АФ; МФ	1,5-3,0	C1
Без скоса кромок				2,0-12,0	C47
			АФф	2,0-10,0	C4
			АФм	3,0-12,0	
			АФп	5,0-20,0	
	VIIIII)		АФо; МФо	2,0 -12,0	C5
Дву- сторонний			АФ; МФ	2,0-20,0	C7
			АФш; МФш	2,0-12,0	
			АФф	2,0-32,0	C29
Без скоса кромок с последующей строжкой				16,0- 32,0	C30
Со скосом одной кромки Одно-сторонний			АФф	8,0-20,0	C9
			АФм		
			АФо; МФо	8,0-30,0	C10

			АФо		C11
	Двусто- ронний		АФ	14,0- 20,0	C12
С криволинейным скосом одной кромки	Одно- сторонний		АФф	16,0- 50,0	C31
С ломанным скосом одной кромки			АФф		C32
С двумя симметричными скосами одной кромки	Двусто- ронний		АФ	20,0- 30,0	C15
Со скосом кромок	Одно- сторонний		АФф	8,0-24,0	C18
			АФм	12,0- 30,0	
			АФо; МФо	8,0-30,0	C19
	Одно- сторонний замковый		АФо		C20
	Двусто- ронний		АФ; МФ	14,0- 30,0	C21
			АФк; МФк		
			АФш; МФш	5,0-14,0	
			АФф	14,0- 30,0	C33

	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>
С криволинейным скосом кромок	Одно- сторонний			АФо	16,0- 60,0	C3
	Одно- сторонний замковый				16,0- 50,0	C3:
	Двусто- ронний			АФк	24,0- 160,0	C2
С ломанным скосом кромок	Одно- сторонний			АФф	20,0- 60,0	C3
С ломанным скосом кромок	Одно- сторонний замковый			АФо	16,0- 60,0	C3
С двумя симметричными скосами кромок	Двусто- ронний			АФ; МФ	18,0- 60,0	C2
				АФк	24,0- 60,0	C2
				АФф	18,0- 60,0	C3
С двумя не- симметричными скосами кромок				АФш; МФш	16,0- 60,0	C3
С двумя симметричными криволинейными скосами кромок				АФ	50,0- 160,0	C2
С двумя не- симметричными скосами кромок				А Фш	24,0- 130,0	C4
					24,0- 60,0	C4

Угловое	С отбортовкой одной кромки	Одно- сторонний		АФ; МФ	1,5-3,0	У1
	Без скоса кромок	Двусто- ронний		АФш; МФш	4,0-14,0	У5
	Со скосом одной кромки	Двусто- ронний		АФш; МФш	8,0-20,0	У7
	С двумя несимметричными скосами кромок				20,0- 40,0	У3
Тавровое	Без скоса кромок	Одно- сторонний	VIIII IIII	АФ; МФ	3,0-40,0	T1
		Двусто- ронний				Т3
				АФш; МФш	3,0-20,0	Т3
	Со скосом одной кромки			АФш; МФш	8,0-30,0	T7
	С криволинейным скосом одной кромки			АФш	16,0- 30,0	T2
	С двумя симметричными скосами одной кромки			АФ; МФ	16,0- 40,0	Т8
	С двумя несимметричными скосами одной кромки			АФш; МФш	20,0- 40,0	Т4

	С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки			АФ	30,0- 60,0	Т5
Нахлесточное	Без скоса кромок	Одно- сторонний		АФ; МФ	1,0-20,0	H1
		Двусто- ронний				H2

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

4. Конструктивные элементы сварных соединений и их размеры должны соответствовать указанным в табл.2-52, сечения предварительно наложенных подварочных швов условно зачернены.

Таблица 2

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные	элементы	Способ сварки	$s = s_1$	R	i
	подготовленных кромок свариваемых деталей					
C1	2 0°'	25**	АФ; МФ	1,5- 3,0	ຣ- 1,5 ຣ	్ - 3 క

^{*} Размер для справок.

Таблица 3

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивнь	ые элементы	Способ сварки	$s = s_1$		b	€ , не более		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.
C47	4 5	265≥ a ≤ 0.75	Аф; Мф	2	0	+0,3	8,5	1,5	±1,0
				Св. 2 до 3		+0,5	10		
				Св. 3 до 4		+0,8	12	2,0	+1,0 -1,5
				Св. 4 до 5			14		
				Св. 5 до 6					
				Св. 6 до 8		+1,0	16		
				Св. 8 до 10			19		
				Св. 10 до 12			21		

Примечание. Способ сварки МФ для $\, {\it s}$ <3 мм применять не рекомендуется.

Таблица 4

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивнь	ые элементы	Спо- соб сва- рки	$s = s_1$		ь	€, не более		g	ł	g 1
	подготовленных кромок	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C4	5 5	e 6	АФф	2	0,0	+1,0	12	1,5	±1,0	1,0	±1,0
				Св. 2 до 3	1,0	±1,0					
				Св. 3 до 4			16	2,0	+1,0 -1,5	1,5	+1,0 -1,5
				Св. 4 до 5	1,5						
				Св. 5 до 6			21				
				Св. 6 до 7	2,0	±1,5				2,0	+1,0 - 2,0
				Св. 7 до 10			26				

Примечание. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более 0,1s при полном проплавлении кромок. Значение e_1 должно быть от 4 мм до 0,5 e .

Таблица 5

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивні	ые элементы	Способ сварки	$s = s_1$		ь	<i>е</i> , не более	l	S1
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.
C4	4	18 C.	АФм	3	1,0	+0,5	14	1,5	+1,0
				4			16		
				Св. 4 до 5	1,5	±1,0			
				Св. 5 до 6			21		
				Св. 6 до 7	2,0			2,0	+1,0 - 2,0
				Св. 7 до 10			26		
				Св. 10 до 12	4,0		28		

Примечание. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более $0,1\,\varepsilon$ при полном проплавлении кромок. Значение $e_1\,$ должно быть от 4 мм до $0,5\,\varepsilon$

.

Таблица 6

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивн	ные элементы	Способ сварки	$s = s_1$	e ₁ ±4	€ , не более		b	g	= g ₁
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
			АФп	5-6	12	23	3	+2	1,5	±1,0
C4	4	16		7-10	14	26	4			+1,5 -1,0
				12-14		28				
				16-18	16	36	5		2,0	±1,5
				20		38	6			

Примечание. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более $0,1\,\mathrm{s}$ при полном проплавлении кромок.

Таблица 7

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивны	е элементы	Способ сварки	$s = s_1$		Ь	<i>m</i> , не менее	<i>е</i> , не более	,	g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-	Пред. откл.			Но-	Пред. откл.
C5			АФо; МФо	2	1,5	±1,0	15	12	1,5	±1,0
				Св. 2 до 3				17		
				Св. 3 до 4	2,0				2,0	+1,0
	5. Marie 1.	2000		Св. 4 до 5			20			
				Св. 5 до 6	3,0	±1,5		21		
				Св. 6 до 7			25			
				Св. 7 до 8				26		
				Св. 8 до 10	4,0		30			
				Св. 10 до 12	5,0			28		

Примечание. Способ сварки МФо для s>6 мм применять не рекомендуется. Толщина подкладки должна быть не менее $0,25\,s$, но не менее 1,5 мм.

Таблица 8

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные	элементы	Способ сварки	$s = s_1$		Ь	<i>е</i> , не более		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.
C7			АФ; МФ	2	0	+0,3	8,5	1,5	±1,0
				Св. 2 до 3		+0,5	10		
				Св. 3 до 4		+0,8	12	2,0	+1,0
	~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			Св. 4 до 5		+1,0	14		
				Св. 5 до 6			19		
				Св. 6 до 9					±1,5
				Св. 9 до 14			23	3,0	+1,5 -2,0
				Св. 14 до 20			28		±2,0

Примечание. Способ сварки МФ для $\,\varepsilon\!>\!6\,$ мм применять не рекомендуется.

Таблица 9

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивн	ые элементы	Способ сварки	$s = s_1$		ь	<i>е</i> , не более	e ₁		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-	Пред. откл.			Но-	Пред. откл.
C7			АФш; МФш	2	0,5	+0,5	8,5	8	1,5	±1,0
				Св. 2 до 3	1,0	±1,0	10			
				Св. 3 до 4			12		2,0	+1,0
	~ ************************************	8 5 5		Св. 4 до 5			14	10		
				Св. 5 до 7	1,5	+1,0 -1,5	16	12		
				Св. 7 до 12	2,0	+1,0 -2,0	19	14	3,0	+1,0 -2,0

Примечание. Способ сварки МФш для толщин 3 мм $\geq s \geq 6$ мм применять не рекомендуется.

Таблица 10

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивны	е элементы	Способ сварки	$s = s_1$		Ь	<i>е</i> , не более		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.
C29	5		АФф	2	0	+1	8,5	1,5	±1,0
				Св. 2 до 3	1	±1	10		+1,0 -1,5
				Св. 3 до 5			12	2,0	
				Св. 5 до 6			19		
				Св. 6 до 9	2				
				Св. 9 до 10			24		+1,0 -2,0
				Св. 10 до 14				2,5	
				Св. 14 до 16			26		±2,0
				Св. 16 до 22	4	+1 -2	34		
				Св. 22 до 26	5	+1 -2	40	3,0	+2,0 -2,5
				Св. 26 до 30	6	+2 -1	42		+2,0 -3,0
			АФф*	От. 6 до 9	3	±1	22	2,5	±1,5
				Св. 9 до 16	4		26		
				Св. 16 до 24	5	±1,5	34		

^{*} Перед сваркой первого шва зазор на 1/3 толщины основного металла необходимо заполнить флюсом, а затем на оставшиеся 2/3 - крупкой из электродной проволоки, окатышами или другим гранулированным металлом.

Таблица 11

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивн	ые элементы	Способ сварки	$s = s_1$	h ±1	f ±2	$arepsilon_1$, не более
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
C30	- <u>222</u>	24max 8	АФф	От 16 до 22	8	9	18
		45.553		Св. 22 до 26	13	14	24
				Св. 26 до 32	18	18	28

Таблица 12

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивны	е элементы	Способ сварки	$s = s_1$		e		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C9	221 48 25 5	4+2	АФф; АФм	От 8 до 9	18	±3		±1,0
	2±1, 40±5°			Св. 9 до 10	20	±4	1,5	
				Св. 10 до 14	22		2,0	+1,0 -1,5
				Св. 14 до 20	24		2,5	+1,0 -2,0

Примечание. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более $0,1\,\varepsilon$ при полном проплавлении кромок.

Таблица 13

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные	элементы	Способ сварки	$s = s_1$		b	δ, не ме- нее	т, не ме- нее		е		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.			Но-	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C10	30±5°		АФо; МФо	8	2	±1,0	3	25	18	±3	1,5	±1,0
				Св. 8 до 10					20			
				Св. 10 до 12					22	±4	2,0	+1,0 -1,5
				Св. 12 до 14	3	±1,5	4					
				Св. 14 до 16					24		2,5	+1,0
				Св. 16 до 18	4			30				
				Св. 18 до 20			6					
				Св. 20 до 24	5				26			+1,5 -2,0
				Св. 24 до 30				40	30			

Таблица 14

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные	элементы	Способ сварки	S		ь		e		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C11	5 10±2 10±2 5° S ₁ ≥ S+4		АФо	8	2	±1,0	18	±3	1,5	+1,0
				Св. 8 до 10			20			
				Св. 10 до 12			22	±4	2,0	+1,0 -1,5
				Св. 12 до 14	3	±1,5				
				Св. 14 до 16			24		2,5	+1,0
				Св. 16 до 20	4					
				Св. 20 до 24	5		26			+1,5 -2,0
				Св. 24 до 30			30			

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивны	е элементы	Способ сварки	$s = s_1$	ı	e		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C12	48±5°		ΑΦ	14	18	±3	2,0	+1,0 -1,5
				Св. 14 до 16			2,5	+1,0 - 2,0
				Св. 16 до 20	22	±4		

Таблица 16

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивн	ные элементы	Способ сварки	$s = s_1$		e		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C31	311 23 21 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	20 25	АФф	16	19	±2	2,0	+1,0 -2,0
				Св. 16 до 20	20			
				Св. 20 до 25	22			
				Св. 25 до 30	23	±3		
				Св. 30 до 35	25			
				Св. 35 до 40	26	±4		
				Св. 40 до 45	28			+1,5 - 2,0
				Св. 45 до 50	30			

Таблица 17

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивні	ые элементы	Способ сварки	$s = s_1$		e		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C32		2.55 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	АФф	16	19	±3	2,5	+1,0 -2,0
				Св. 16 до 20	20			
				Св. 20 до 25	21			
				Св. 25 до 30	22			
				Св. 30 до 35	23			
				Св. 35 до 40	24	±4		
				Св. 40 до 45	25			+1,5 - 2,0
				Св. 45 до 50	26			

Таблица 18

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивны	е элементы	Способ сварки	$s = s_1$	е	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.
C15	45±5° 6±1 0±1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	ΑΦ	От 20 до 24	22	±3
				Св. 24 до 28	26	±4
				Св. 28 до 30	30	

Таблица 19

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивны	ые элементы	Способ сварки	$s = s_1$	c ±1		e		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C18	25230	7122	АФф	От 8 до 9	3	18	±3	1,5	±1,0
				Св. 9 до 10		20			
				Св. 10 до 12		22	±4	2,0	+1,0 - 1,5
				Св. 12 до 14	4				
				Св. 14 до 20		24		2,5	+1,0 - 2,0
				Св. 20 до 24		26	±5		

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивны	ые элементы	Способ сварки	$s = s_1$		e	c ±1
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	
C18	2523°	5524	АФм	От 12 до 14	22	±4	3
				Св. 14 до 20	24		
				Св. 20 до 26	26	±5	4
				Св. 26 до 28	30		5
				Св. 28 до 30			

Таблица 21

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивныє	элементы	Способ сварки	s = s ₁		ь	δ, не менее	<i>m</i> , не менее		e		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C19	25±y° 1357		АФо; МФо	8	2	±1,0	3	30	16	±3	1,5	±1,0
				Св. 8 до 9					17			
				Св. 9 до 10					18			
				Св. 10 до 12	1,5				20			
				Св. 12 до 14			4		23			
				Св. 14 до 16	2,0	+1,0 -1,5			24		2,0	+1,0 -1,5
				Св. 16 до 18	4	±1,5		40	28	±4	<u> </u>	
				Св. 18 до 20			6		30			
				Св. 20 до 22	5				32			
				Св. 22 до 24					34			
				Св. 24 до 26				50	36			
				Св. 26 до					38			
				28								

	Св.			40		
	28 д)				
	30					

Таблица 22

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные	э элементы	Способ сварки	S		b		е
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C20	\$\frac{25\pmu}{5}\frac{5}\frac{5}{5}\frac{5}{5}\frac{5}{5}\frac{5}{5}\frac{5}{5}\frac{5}	20225	АФо	8	2	±1,0	16	±3
				Св. 8 до 9			17	
				Св. 9 до 10			18	
				Св. 10 до 12			20	
				Св. 12 до 14	3	±1,5	23	
				Св. 14 до 16			24	
				Св. 16 до 18	4		28	
				Св. 18 до 20			30	±4
				Св. 20 до 22	5		32	
				Св. 22 до 24			34	

		Св. 24 до 26		36	
		Св. 26 до 28		38	
		Св. 28 до 30		40	

Таблица 23

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные	элементы	Способ сварки	$s = s_1$		e	g		c ±2
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	
C21	30+3°		ΑΦ; ΜΦ	От 14 до 16	18	±3	2,0	+1,0 -1,5	6
				Св. 16 до 20	22	±4	2,5	+1,0 - 2,0	7
				Св. 20 до 24	24				8
				Св. 24 до 30	30		3,0		

Примечание. При способе сварки МФ притупление $c=3\pm 1$ мм.

Таблица 24

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивны	ые элементы	Способ сварки	$s = s_1$		e		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C21	30±3° 5 2±2 E	10±2 Ujuug	АФк; МФк	14	20	±4	2,0	+1,0 -1,5
				Св. 14 до 16			2,5	+1,0
				Св. 16 до 20	25	±5		
				Св. 20 до 24	30	±6		
				Св. 24 до 30	37	±7		

Таблица 25

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивны	ые элементы	Способ сварки	$s = s_1$	ћ ±1		e	e₁ ±∠		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.
C21	25129	15±10	АФш; МФш	От 5 до 7	3	17	±3	12	1,5	±1,0
				Св. 7 до 8	4			13		
				Св. 8 до 9		20	±4			
				Св. 9 до 10	5			14		
				Св. 10 до 12					2,0	+1,0 - 1,5
				Св. 12 до 14	8			16		

Таблица 26

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивнь	ие элементы	Способ сварки	$s = s_1$	e ±4
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			
C33	25±3° 2±1	8/2012 0014	АФф	От 14 до 18	22
				Св. 18 до 24	24
				Св. 24 до 30	30

Таблица 27

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные :	элементы	Способ сварки	$s = s_1$		e		g	R ±1	α, ±1°
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.		
C34	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	e - 5	АФо	16	23	±4	2,5	+1,0	6	12
				Св. 16 до 20	25					
				Св. 20 до 25	28					
				Св. 25 до 30	31					
				Св. 30 до 35	33	±5				
				Св. 35 до 40	36					
				Св. 40 до 45	38	±6		+1,5 - 2,0	8	10
				Св. 45 до 50	41					
				Св. 50 до 55	44	±7	3,0	+1,5 - 2,5		
				Св. 55 до 60	46					

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные	элементы	Способ сварки	S		е		g	R ±1	α, ° ±2°
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.		
C35	20±05 20+65 20+65 20+65 4min 4min 51	6	АФо	16	23	±4	2,5	+1,0 - 2,0	6	12
				Св. 16 до 20	25					
				Св. 20 до 25	27					
				Св. 25 до 30	30					
				Св. 30 до 35	31	±5				
				Св. 35 до 40	34			+1,5 - 2,0		
				Св. 40 до 45	36	±6			8	10
				Св. 45 до 50	38					

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	с ±1	R ±1	е		е		e		e e ₁		0.0	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Но-	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.					
C23	0 · 10	51405	АФк	24	6	6	24	±4	15	2,5	+1,0	12				
				Св. 24 до 26			25									
				Св. 26 до 28			26									
				Св. 28 до 30			27									
				Св. 30 до 32			28									
				Св. 32 до 34			29		16							
				Св. 34 до 36			30									
				Св. 36 до 38			31									
				Св. 38 до 40	8	8	32					10				
				Св. 40 до 42			33									
				Св. 42 до 45			34	±5								
				Св. 45 до 48			36		18							

		Св. 48 до 50			37					
		Св. 50 до 55			39					
		Св. 55 до 60			45	±6		2,5		
		Св. 60 до 65			47					
		Св. 65 до 70					20			
		Св. 70 до 80			51	±7				
		Св. 80 до 90			55	±8				
		Св. 90 до 100			59	±9				
		Св. 100 до 110	1	10				4,0	+2,0	8
		Св. 110 до 115			61					
		Св. 115 до 120		!!	63					
		Св. 120 до 125			64	±10				
		Св. 125 до 130			66					
		Св. 130 до 140			69	±11				
		140								

		Св. 140 до 150		72	±12		
		Св. 150 до 160		76			

Таблица 30

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$		е		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-	Пред. откл.	Но-	Пред. откл.
C36	221	9272	АФф	20	30	±2	2,5	+1,0 - 2,0
				Св. 20 до 22	31			
				Св. 22 до 24	32			
				Св. 24 до 26	33			
				Св. 26 до 28	34			
				Св. 28 до 30		±3		
				Св. 30 до 32	35			
				Св. 32 до 34	36			
				Св. 34 до 36	37			
				Св. 36 до 38	38			
				Св. 38 до 40	39			+1,5 - 2,0
				Св. 40 до 42				

		Св. 42 до 45	41	±4	
		Св. 45 до 48	42		
		Св. 48 до 50	43		
		Св. 50 до 55	46		
		Св. 55 до 60	49		

Таблица 31

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные :	элементы	Способ сварки	S		e		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C37	\$5 ± 2° \$5 ± 2° \$5 ± 2° \$5 ± 2° \$6 ± 2° \$6 ± 2° \$7 ± 2° \$8 ± 2° \$7 ± 2° \$8 ± 2° \$7 ± 2° \$8 ± 2° \$7 ± 2° \$8 ± 2° \$7 ± 2° \$8 ± 2° \$7 ± 2° \$8	5	АФо	16	28	±2	2,5	+1,0 - 2,0
				Св. 16 до 20	30			
				Св. 20 до 25	31	±3		
				Св. 25 до 30	34			
				Св. 30 до 35	36	±4		
				Св. 35 до 40	38			
				Св. 40 до 45	41			
				Св. 45 до 50	43	±5		+1,5 - 2,0
				Св. 50 до 55	45			
				Св. 55 до 60	47			

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивны	е элементы	Способ сварки	$s = s_1$		હ		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C25	30±3° 0°1		АФ; МФ	От 18 до 25	24	±4	2,5	+1,0 - 2,0
				Св. 25 до 38	28	±5		
				Св. 38 до 48	32			+1,5 - 2,0
				Св. 48 до 54	36			
				Св. 54 до 60	39			

Примечание. При способе сварки МФ притупление $\it c$ =3 ± 1 мм.

Таблица 33

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные	элементы	Способ сварки	$s = s_1$		е		gg G	۵, ±3°
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	
C25	2 2 2 2		АФк	От 24 до 28	24	±4	2,5	+1,0 - 2,0	30
				Св. 28 до 38	29	±5			
				Св. 38 до 48				+1,5 - 2,0	
				Св. 48 до 54	33				25
				Св. 54 до 60	36				

Таблица 34

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивны	е элементы	Способ сварки	$s = s_1$	e ±4
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			
C38	30±3°	25:22	АФф	От 18 до 25	24
				Св. 25 до 40	32
				Св. 40 до 50	38
				Св. 50 до 60	43

Таблица 35

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивны	ые элементы	Способ сварки	$s = s_1$	<i>h</i> ±1		e	<i>e</i> ₁ ±2		g	o	!,°
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C39	α 2 ^{±/2} 25±2° 25±2°	ST-SET	АФш; МФш	От 16 до 20	8	18	±3	16	2,5	+1,0 - 2,0	25	±3
				Св. 20 до 26		22	±4					
				Св. 26 до 32	9	26		17				
				Св. 32 до 36		28	±5					
				Св. 36 до 38	10			19				
				Св. 38 до 44		34		20		+1,5 - 2,0	22	±2
				Св. 44 до 50		40						
				Св. 50 до 56		45					20	
				Св. 56 до 60		50						

Таблица 36

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивны	е элементы	Способ сварки	$s = s_1$		e		g	α, ° ±2°	R ±1
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.		
C26	S 5000		ΑΦ	50	27	±3	2,5	+1,0 - 2,0	12	6
				Св. 50 до 55	28					
				Св. 55 до 60	29					
				Св. 60 до 65	31	±4				
				Св. 65 до 70	32					
				Св. 70 до 80	34					
				Св. 80 до 90	36	±5		+1,5 - 2,0	10	8
				Св. 90 до 100	38					
				Св. 100 до 110	40					
				Св. 110 до 115	41	±6				
				Св. 115 до 120	43					

		Св. 120 до 125	44			
		Св. 125 до 130	45			
		Св. 130 до 140	47			
		Св. 140 до 150	49	±7		
		Св. 150 до 160	51	±8		

Таблица 37

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивны	е элементы	Способ сварки	$s = s_1$	R ±1		е		90	α, ° ±2°
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	
C40	25±2°	1824	АФш	От 24 до 28	6	25	±5	2,5	+1,0 - 2,0	12
				Св. 28 до 36		28	±6			
				Св. 36 до 40		31				
				Св. 40 до 42	8				+1,5 - 2,0	10
				Св. 42 до 55		36	±7			
				Св. 55 до 65		46				
				Св. 65 до 80		50	±9			
				Св. 80 до 100		58	±10			
				Св. 100 до 110	10	61				8
				Св. 110 до 115		63				
				Св. 115 до 120		65				
				Св. 120 до 125		67				

1	I		l l		l l				l	ĺ
				Св. 125 до 130		68	±11			

Таблица 38

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивны	е элементы	Способ сварки	$s = s_1$		e		g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C41	45±3° 13±2° 13±2° 25±2° 25±2°	18±4	АФш	24	28	±3	2,5	+1,0 - 2,0
				Св. 24 до 26	29			
				Св. 26 до 30	31			
				Св. 30 до 32	32			
				Св. 32 до 34	33			
				Св. 34 до 36	34	±4		
				Св. 36 до 38	35			
				Св. 38 до 42	36			+1,5 - 2,0
				Св. 42 до 45	38			
				Св. 45 до 50	40			
				Св. 50 до 55	42	±5		
				Св. 55 до 60	45			

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные	элементы	Способ сварки	co	±3	ż	R
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
У1	s, ≥ 0,75		АФ; МФ	1,5- 3,0	s + s ₁	s - 3 s	ε - 1,5 ε

^{*} Размер для справок.

Таблица 40

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивны	ые элементы	Способ сварки	S	n ±1
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			
У5	S ₁ ≥ Q.5 S ₁	W KI	АФш; МФш	4	1,5
				Св. 4 до 9	2
				Св. 9 до 14	3

Таблица 41

Условное обозначение сварного соединения	Конструктиві	ные элементы	Способ сварки	Si Si	е	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.
У7	40±5° √22½ 51 ≥ 0,555	122 A	АФш; МФш	От 8 до 9	13	±3
				Св. 9 до 12	15	
				Св. 12 до 14	20	
				Св. 14 до 20	25	± 4

Таблица 42

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивн	ные элементы	Способ сварки	S	ћ ±1		e	g ₁ ±2	<i>e</i> ₁ , ±3
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Но- мин.	Пред. откл.		
УЗ	55±2° 45±2° 5,≥ q55	- C C C C C C C C	Фш; МФш	От 20 до 24	7	20	±3	3	17
				Св. 24 до 28	8	25	±4	4	
				Св. 28 до 34	10	30		5	20
				Св. 34 до 40	12	49			23

Таблица 43

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные	элементы	Способ сварки	S	,	b
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.
T1	$S_{r} \ge 0.55$		АФ; МФ	3	0	+0,8
				Св. 3 до 5		+1,0
				Св. 5 до 40		+1,5

Таблица 44

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные	элементы	Способ сварки	S		ь
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.
Т3	$S_{r} \ge 0.55$	*	АФ; МФ	3	0	+0,8
				Св. 3 до 5		+1,0
				Св. 5 до 40		+1,5

Таблица 45

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные	элементы	Способ сварки	S		b
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.
Т3	g S ₁ ≥ q5 S	K, K	Афш; МФш	От 3 до 5	0	+1,5
				Св. 5 до 9		+2,0
				Св. 9 до 10		
				Св. 10 до 14		+3,0
				Св. 14 до 20		

Таблица 46

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные	элементы	Способ сварки	S	g ±2		e
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Но- мин.	Пред. откл.
Т7	2±1 50±5° 51 51 52 53 55 55	S _s	АФш; МФш	От 8 до 9	4	15	±3
				Св. 9 до 14	5	22	
				Св. 14 до 20	6	30	±4
				Св. 20 до 24	7	39	
				Св. 24 до 26	8		
				Св. 26 до 28	9	45	±5
				Св. 28 до 30	10		

Таблица 47

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивн	ые элементы	Способ сварки	S		e	g ±2
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	
Т2	\$1 20±2° R621 22±2 \$5,=0,55		АФш	16	18	±3	6
				Св. 16 до 18	19		
				Св. 18 до 20	20		
				Св. 20 до 22			7
				Св. 22 до 24	21		
				Св. 24 до 26	22		
				Св. 26 до 28		±4	8
				Св. 28 до 30	23		

Таблица 48

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные	э элементы	Способ сварки	S	g ±2		е
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Но- мин.	Пред. откл.
Т8	\$0±5° \$\frac{5}{5}\$ \$\frac{5}{5}\$	g	АФ; МФ	От 16 до 18	4	25	+4 -7
				Св. 18 до 22	5	30	+4 -8
				Св. 22 до 26	6	36	+4 -10
				Св. 26 до 30	7	40	+4 -11
				Св. 30 до 36	8	50	+4 -12
				Св. 36 до 40	9	56	+4 -16

Примечание. При способе сварки МФ притупление $\it c$ =3±1 мм.

Таблица 49

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные эл	пементы	Способ сварки	S	ћ ±1		g	g ₁ ±2		е		⁹ 1
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
T4	\$5±5° \$1 20±5° \$1 20±5° \$1 35° \$1 35° \$2 35° \$3 35° \$4 35° \$5		АФш; МФш	20	7	6	±2	3	26	+4 -7	13	±3
				Св. 20 до 24		7						
				Св. 24 до 28	8	8		4	29	+4 -8		
				Св. 28 до 34	10	10		5	35	+4 -10	17	
				Св. 34 до 40	12	12	±3		40	+4 -11		

Таблица 50

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивны	ые элементы	Способ сварки	S	e ±2	g ±2
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
T5	S ₁ 20± 2° A6±1 S ₂ ≥ 0,5 S		ΑΦ	30	16	6
				Св. 30 до 34	17	
				Св. 34 до 40	18	
				Св. 40 до 42	19	7
				Св. 42 до 45	20	
				Св. 45 до 50	25	
				Св. 50 до 55		8
				Св. 55 до 60	28	

Таблица 51

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные	Э ЭЛЕМЕНТЫ	Способ сварки	S	,	ь
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.
H1	20 min S₁≥ S	K	АФ; МФ	От 1 до 5	0	+1,0
				Св. 5 до 10		+2,0
				Св. 10 до 20		+3,0

Таблица 52

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные	Способ сварки	ល	,	ь	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.
H2	$S_1 \ge S$	*	АФ; МФ	От 1 до 5	0	+1,0
				Св. 5 до 10		+2,0
				Св. 10 до 20		+3,0

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

^{5.} При сварке кольцевых швов стыковых соединений допускается увеличение выпуклости ${\it g}$, ${\it g}_1$ до 30 %. (Измененная редакция, Изм. N 3).

6. Сварные соединения Т7, Т8, Т4 следует выполнять в положении "в лодочку" по ГОСТ 11969*.

Угловые швы без скоса кромок разрешается выполнять как в нижнем положении, так и в положении "в лодочку" по ГОСТ 11969*.


- 7. Подварочный шов и подварку корня шва разрешается выполнять любым способом дуговой сварки.
- 8. Сварка стыковых соединений деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышающей значений, указанных в табл.53, должна производиться так же, как деталей одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по большей толщине.

Таблица 53

MM


Толщина тонкой детали	Разность толщин деталей
От 2 до 4	1
Св. 4 " 30	2
" 30 " 40	4
" 40	6

Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой допускается наклонное расположение поверхности шва (черт.1).

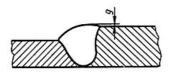


Черт.1


При разнице толщины свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл.53, на детали, имеющей большую толщину s_1 , должен быть сделан скос с одной или с двух сторон до толщины тонкой детали s, как указано на черт.2, 3 и 4. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.

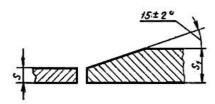

Черт.2

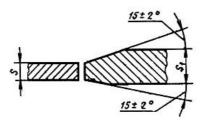

^{*} На территории Российской Федерации действует ГОСТ 11969-79.

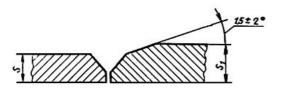


Черт.4

9. Размер и предельные отклонения катета углового шва K, K1 должны быть установлены при проектировании. При этом размер катета должен быть не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм. Предельные отклонения размера катета угловых швов от номинального значения приведены в приложении 3.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

- 10. (Исключен, Изм. N 2).
- 11. Допускается выпуклость или вогнутость углового шва до 30% его катета. При этом вогнутость не должна приводить к уменьшению значения катета K_{π} (черт.5), установленного при проектировании.

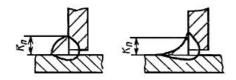

Черт.5

Примечание. Катетом K_π является катет наибольшего прямоугольного треугольника, вписанного во внешнюю часть углового шва. При симметричном шве за катет K_π принимается любой из равных катетов, при несимметричном шве - меньший.

- 12. Минимальные значения катетов угловых швов приведены в приложении 1.
- 13. При применении сварки под флюсом взамен ручной дуговой сварки катет углового шва расчетного соединения может быть уменьшен до значений, приведенных в рекомендуемом приложении 2.
- 14. Допускается смещение свариваемых кромок перед сваркой относительно друг друга не более:
 - 0,5 мм для деталей толщиной до 4 мм;
 - 1,0 мм для деталей толщиной 4-10 мм;
 - $0,1\,s\,$ мм, но не более 3 мм для деталей толщиной более 10 мм.
- 15. Допускается в местах перекрытия сварных швов и в местах исправления дефектов увеличение размеров швов до 30% номинального значения.
- 16. При подготовке кромок с применением ручного инструмента, предельные отклонения угла скоса кромок могут быть увеличены до $\pm 5^{\circ}$. При этом соответственно может быть изменена ширина шва, e , e_1 .
 - 15, 16. (Введен дополнительно, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендуемое

Предел текучести свариваемой стали, МПа	Минимальное значение катетов углового шва для свариваемого элемента большей толщины							
	от 3 до 4	св. 4 до 5	св. 5 до 10	св. 10 до 16	св. 16 до 22	св. 22 до 32	св. 32 до 40	св. 40 до 80
До 400	3	3	4	5	6	7	8	9
Св. 400 до 450	3	4	5	6	7	8	9	10

Примечание. Максимальное значение катетов не должно превышать 1,2 толщины более тонкого элемента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. N 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Рекомендуемое

MM

ручной дуговой	под флюсом			
	проволокой ди до	иаметром от 3 5	проволокой диа	аметром от 1,4 2,5
	в положении "в лодочку"	в нижнем положении	в положении "в лодочку"	в нижнем положении
4	3	3	3	3
5	3	3	4	4
6	4	4	5	5
7	5	5	6	6
8	5	5	6	6
9	6	7	7	8
10	6	8	8	9
11	7	9	9	10
12	8	9	9	11
13	8	10	11	13
14	9	11	12	14
15	10	12	13	15
16	10	13	14	16
17	13	17	17	17
18	14	18	18	18
19	15	19	19	19
20	16	20	20	20
21	16	21	21	21
22	17	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24

25 25 25 25		25	25	25	25	25
-------------------	--	----	----	----	----	----

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (рекомендуемое)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Рекомендуемое

Номинальный размер катета углового шва	Предельные отклонения размера катета углового шва от номинального значения
До 5	+1,0
Св. 5 до 8	+2,0
Св. 8 до 12	+2,5
Св. 12	+3,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Введено дополнительно, Изм. N 2).

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: официальное издание М.: Стандартинформ, 2007